

HRC - Sicherungseinsätze
HRC Fuse-links

Größe Size	ø 17,5 x 63,5 mm	
Typ Type	SET 8 A - 32 A	
	SFT 35 A - 110 A	
Betriebsklasse Class	aR	
Bemessungsspannung Rated voltage	AC 690 V	
Bemessungsausschaltvermögen Rated breaking capacity	100 kA AC 690 V	
	30 kA DC 450 V	
Standard Standard	IEC 60 269-4	
	VDE 0636 Teil 40	
	BS 88-4	
Artikel-Nummer Article-Number	50 073 06	
Optionales Zubehör Optional Accessories	URE Set Clips ø 17,5 mm	58 053 04.
	URE Kennmeldersicherung	58 073 07.
	URE Trip Indicator fuse	
	URE Meldeschalter	58 053 05.1
	URE-Switch	

Inhalt
Contents


Abmessungen Dimensions	E07306-20 Rev. 0	E07306-21 Rev. 0
Zeit/Strom-Kennlinien Time/current curves	E07306-30 Rev. 0	
Durchlassstrom-Diagramm Cut-off current diagram	E07306-40 Rev. 0	
Elektrische Daten Electrical data	E07306-50 Rev. 0	
Korrekturdiagramme Correction curves	E07306-60 Rev. 0	
Erläuterungen Explanations	TechDat Rev. 0	

Abmessungen
Dimensions

Artikel Nr.: 50 073 06
article no.

Bemessungsspannung 690 V
rated voltage

Bemessungsstrom 8 A - 110 A
rated current

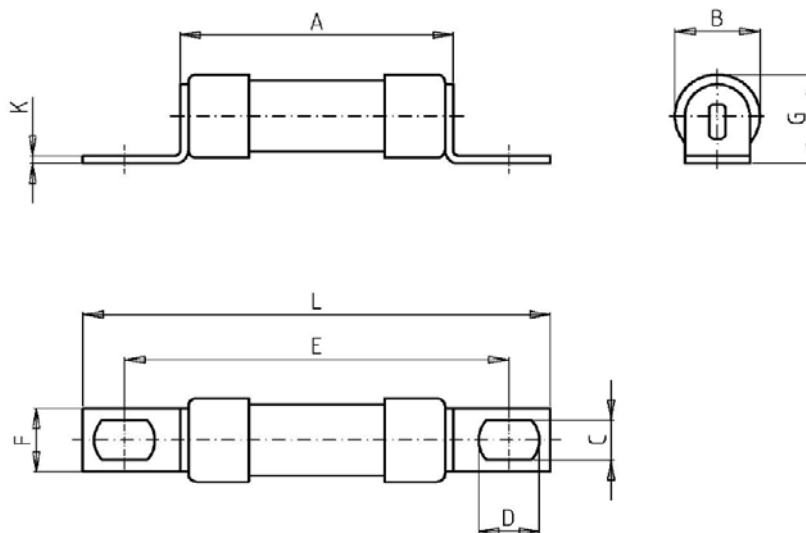



Artikel Nr. article no.	Größe size	A		B		C		D		E		F		G		K		L	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch
50 073 06	17,5x63,5mm	48	1,90"	17,5	0,70"	6,35	0,25"	8	0,30"	63,5	2,50"	13	0,50"	18,5	0,73"	2,5	0,10"	77	3,03"

Abmessungen
Dimensions


Optionales Zubehör / Optional Accessories

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | URE Set Clip \varnothing 17,5 mm | 58 053 04. |
| 2 | URE Kennmeldersicherung / Trip Indicator fuse | 58 073 07. |
| 3 | URE Meldeschalter / URE-Switch | 58 053 05.1 |

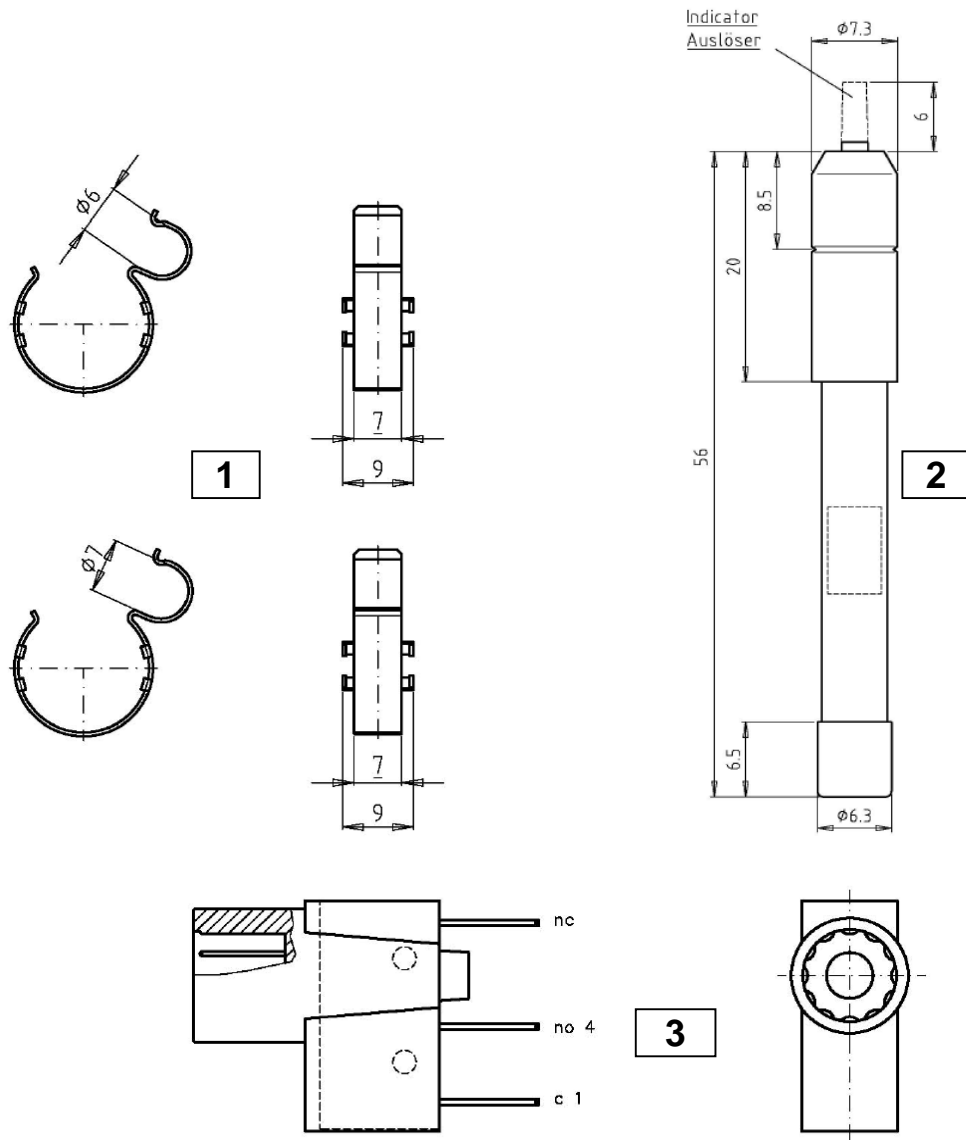

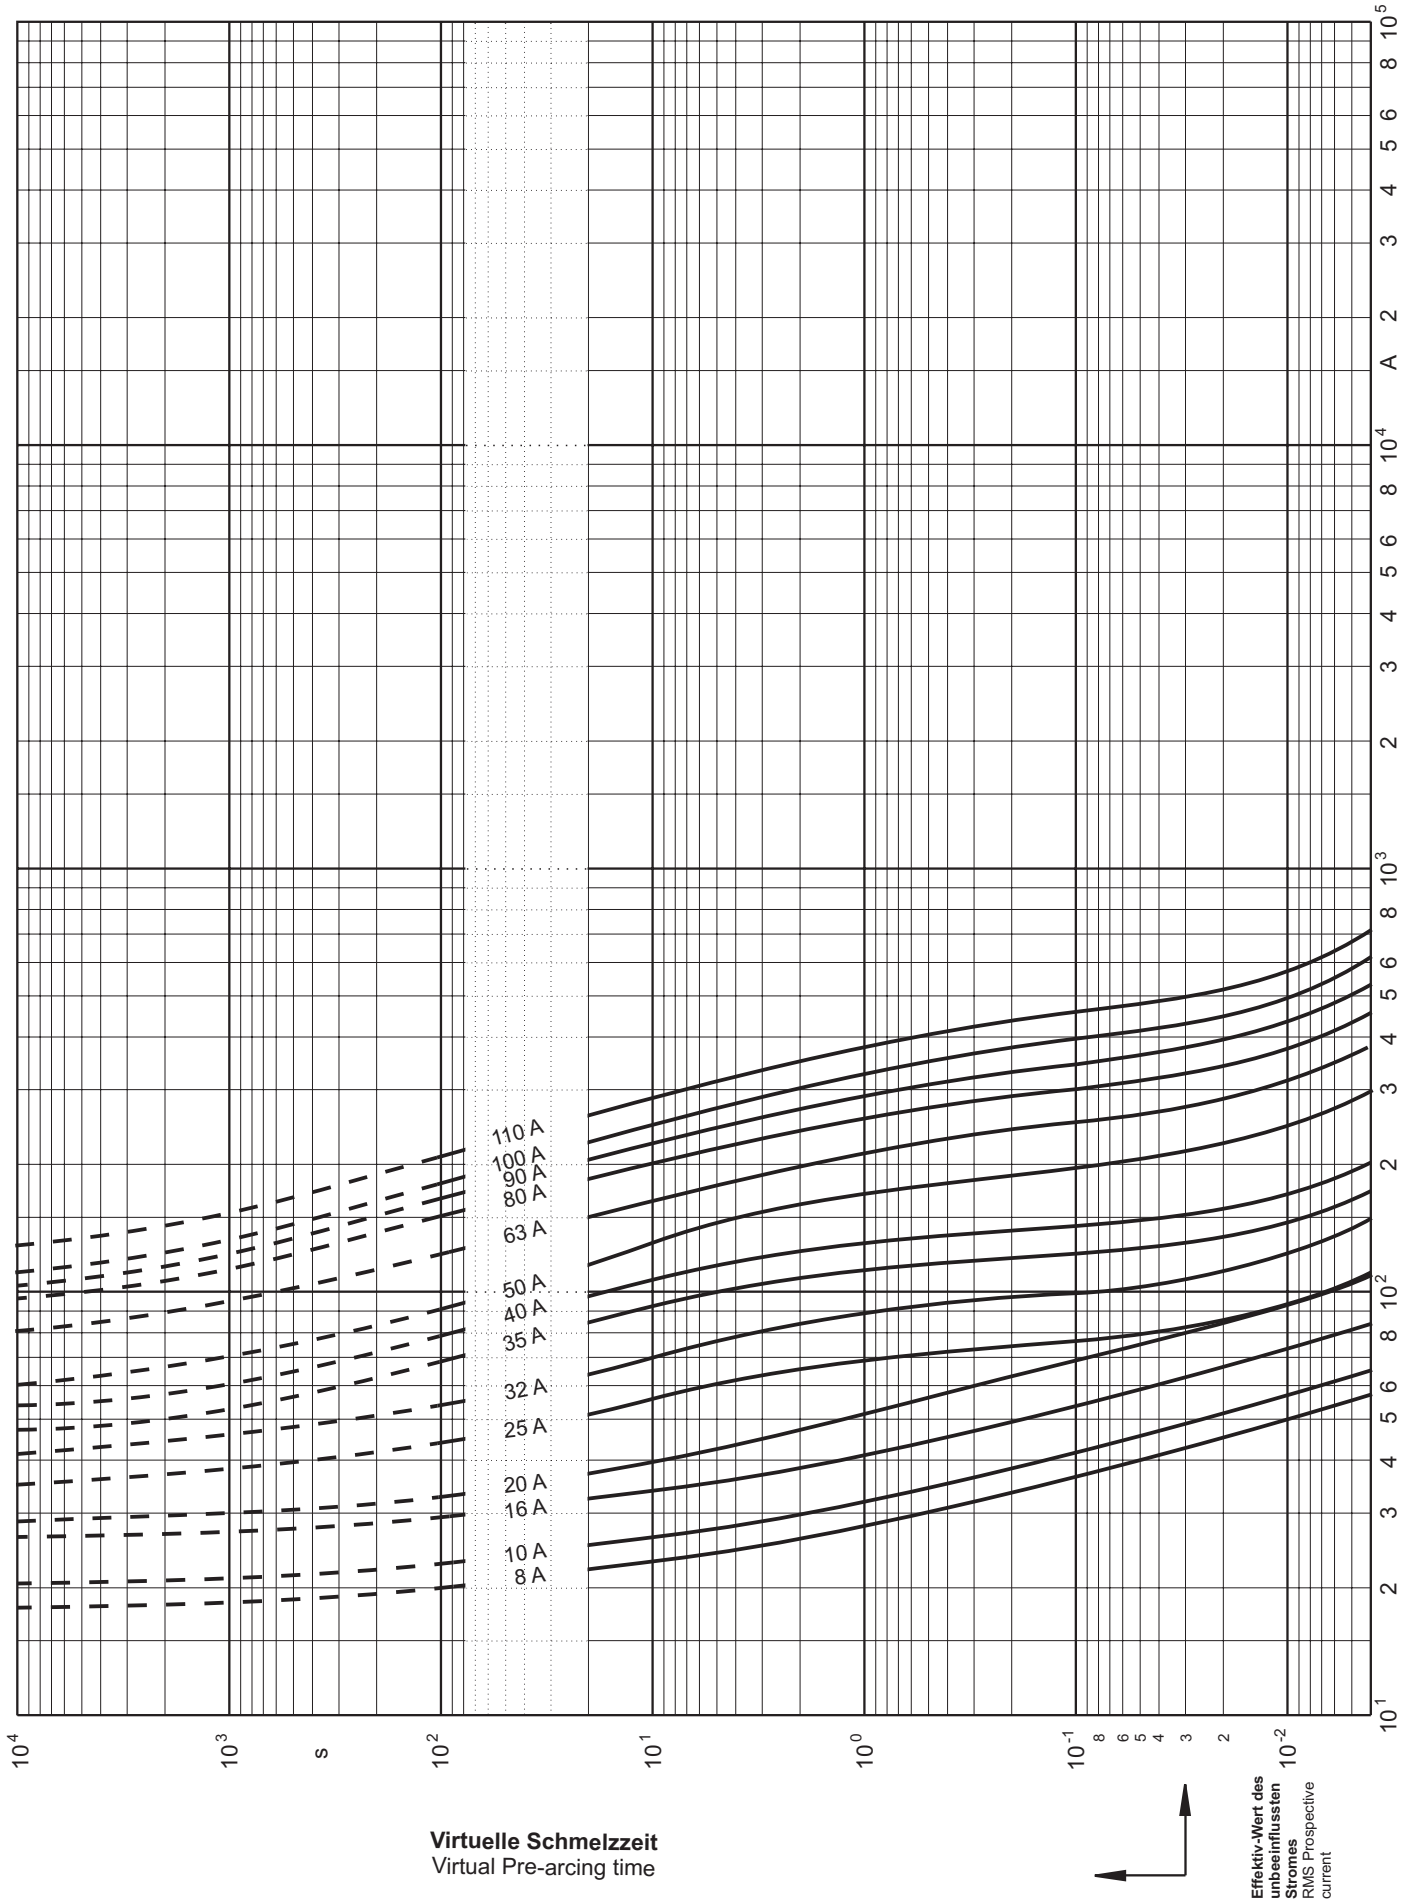

Durchlassstrom
Cut-off current

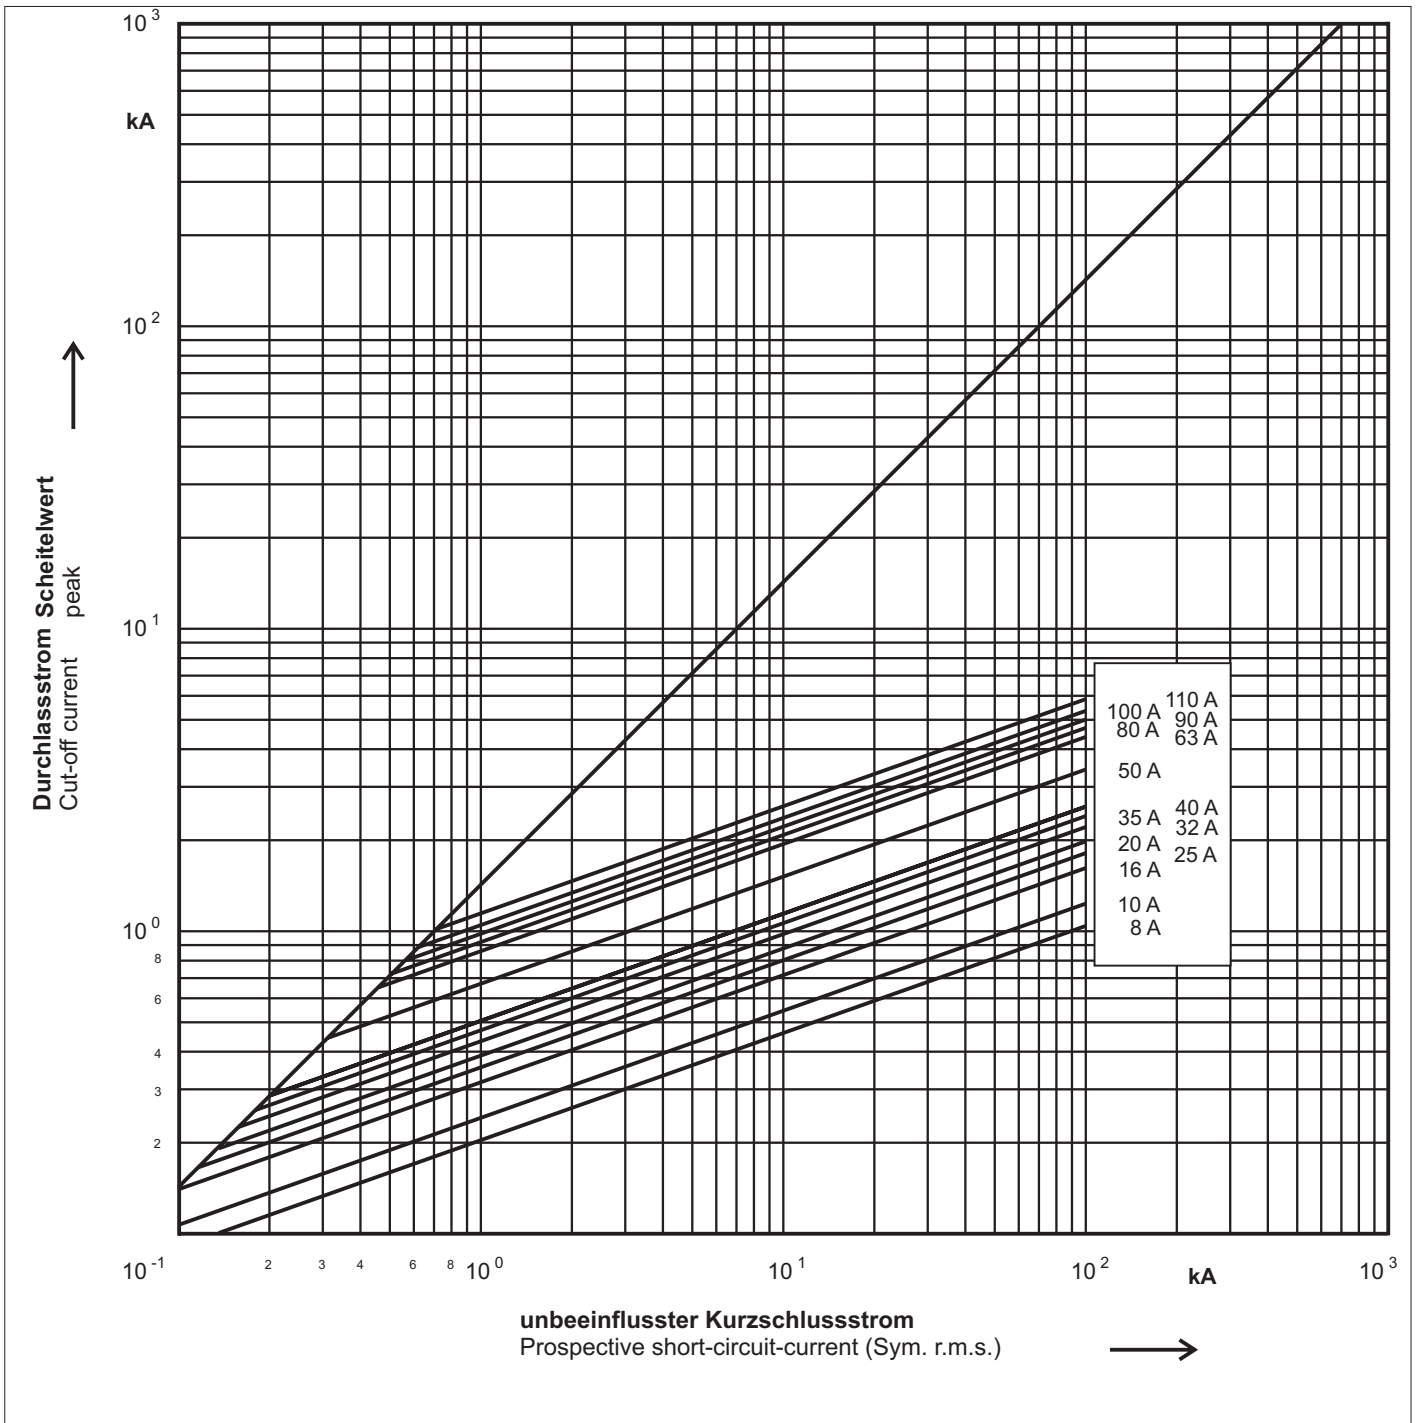

Artikel Nr. article no.	Type typ	Bemessungsstrom rated current
50 073 06	SET	8 A - 32 A
	SFT	35 A - 110 A


Elektrische Daten
Electrical data

Bemessungsstrom Rated current [A]	Schmelzintegral Pre-arcing i^2t -value [A ² s]	Ausschaltintegral Total i^2t -value @ AC 690 V [A ² s]	Leistungsabgabe Power loss [W]
8	5,0	30	2,8
10	8,0	45	3,4
16	18	100	5,0
20	32	140	6,0
25	25	110	7,0
32	60	260	8,0
35	63	280	9,5
40	80	330	10
50	190	780	12
63	420	1.900	15
80	520	2.500	19
90	620	2.800	21
100	740	3.100	23
110	1.000	4.400	26

Korrekturdiagramme
Correction Curves


Schaltspannungsdiagramm

Arc Voltage-Diagram

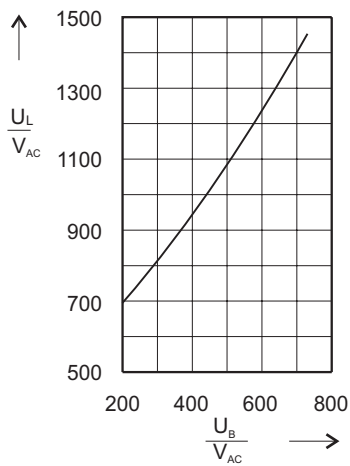


Umrechnungsfaktor für den Ausschalt i^2t -Wert

Reduction factor for total i^2t -value

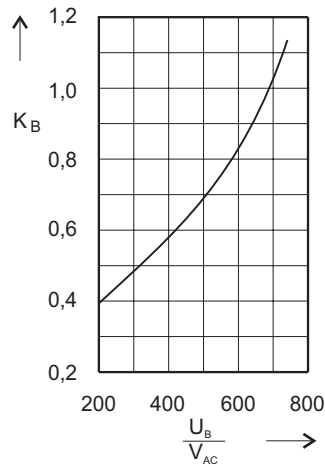

Umrechnungsfaktor der Leistungsabgabe

Reduction factor for power loss

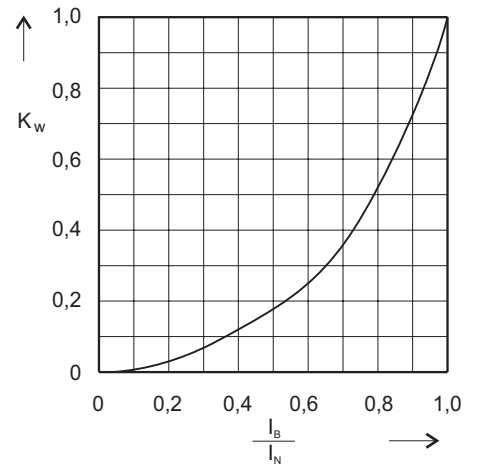

Koeffizienten für erschwerte Verwendung
Coefficients for heavy duty applications

a	A2	B1	B2	Cf3	N
130	0,6	1,25	0,6	0,8	1,5

Technische Daten, Erläuterungen

Vorliegende technische Angaben basieren auf Prüfungen, welche nach den entsprechenden nationalen oder internationalen Standards in akkreditierten Prüffeldern oder im Werkslabor durchgeführt wurden. Wenn nicht anders angegeben, wurden die Daten bei einer Umgebungstemperatur von 20-25°C und ruhender Luft aufgenommen. Die Prüfungen wurden an neuen Sicherungen, ohne Vorbelastung aus dem kalten Zustand heraus durchgeführt.

Zeit/Strom-Kennlinien

Das Betriebsverhalten des Sicherungseinsatzes ist definiert in seiner Zeit/Strom-Kennlinie und wird als arithmetischer Mittelwert einer Reihe von elektrischen Prüfungen im doppelt-logarithmischen Raster angetragen. Die Toleranz der Kennlinie beträgt im Allgemeinen $\pm 10\%$, für bestimmte Sicherungsreihen $\pm 7\%$. Eine gestrichelte Linie deutet an, dass der Sicherungseinsatz nicht in diesem Bereich zur Abschaltung gebracht werden darf.

Durchlassstrom-Diagramm

Das Diagramm dient zur Ermittlung des maximalen Durchlassstromes als Spitzenwert, abhängig vom jeweils möglichen prospektiven Strom. Die zu ermittelnden Werte beziehen sich auf eine Betriebsfrequenz von 50 Hz, eine höhere Frequenz führt zu niedrigeren Werten, jedoch führt eine niedrigere Frequenz zu höheren Werten des Durchlassstromes.

Schmelz- und Ausschaltintegrale

Die Angaben gelten für den strombegrenzenden Bereich der Sicherungen mit Schmelzzeiten unter 10 ms. Wenn nicht anders bezeichnet, wird das Schmelzintegral als Mindestwert und das Ausschaltintegral als Maximalwert angegeben. Die Werte des Ausschaltintegrals werden meist bei der Bemessungsspannung des Sicherungseinsatzes angegeben. Niedrigere Betriebsspannungen führen zu kleineren Werten des Ausschaltintegrals. Typischerweise werden für Geräteschutzsicherungseinsätze die Integralwerte bei 10fachem Bemessungsstrom angegeben.

Leistungsabgabe

Leistung, die unter festgelegten Bedingungen in einem mit seinem Bemessungsstrom belasteten Sicherungseinsatz umgesetzt wird. Die in den Unterlagen angegebenen Werte können sich von tatsächlich gemessenen Werten u.U. deutlich unterscheiden, da die unterschiedlichen Installationsgegebenheiten nicht berücksichtigt werden. Für Geräteschutzsicherungen wird die Leistungsabgabe beim kleinen Prüfstrom (z.B. beim 1,5fachen Bemessungsstrom) angegeben.

Die in dieser Unterlage beschriebenen Sicherungen wurden entwickelt, um als Bauteil einer Maschine oder Gesamtanlage sicherheitsrelevante Funktionen zu übernehmen. Ein sicherheitsrelevantes System enthält in der Regel Meldegeräte, Sensoren, Auswerteeinheiten und Konzepte für sichere Abschaltungen. Die Sicherstellung einer korrekten Gesamtfunktion liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine. Die SIBA GmbH & Co. KG sowie ihre Vertriebsbüros (im Folgenden "SIBA") sind nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch SIBA konzipiert wurde, zu garantieren.

Wenn ein Produkt ausgewählt wurde, sollte es vom Anwender in allen vorgesehenen Applikationen geprüft werden.

SIBA übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die vorliegende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der Beschreibung können keine, über die allgemeinen SIBA-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Technical data, explanations

These technical data are based on tests, which were accomplished to the appropriate national or international standards in accredited test laboratories or in the company laboratory. If not otherwise indicated, the data were acquired with an ambient temperature of 20-25°C in calm air. The tests were done with new fuse-links, without preloading and from cold condition.

Time-current characteristics

The operational behaviour of the fuse-link is defined in its time-current characteristic and given as an arithmetic average value of a set of electrical tests in a double-logarithmic diagram. The general tolerance of the characteristic is $\pm 10\%$, or, for certain fuse types $\pm 7\%$. A broken line indicates that the fuse-link is not able to interrupt overcurrents in this range.

Cut-off current diagram

The diagram serves to determine the maximum cut-off current as peak value, depending on the possible prospective current. Determined values, refer to an operating frequency of 50 cycles. A higher frequency leads to lower values of cut-off current. However, lower frequencies lead to higher values.

Melting and Operating Integrals

This data apply to the current limiting range of the fuse-link with fusing times lower than 10 ms. If not specially designated, the melting integral is given as a minimum value and the operating integral is indicated as a maximum value. The values of the operating integral are usually indicated for the rated voltage of the fuse-link. Lower load voltages lead to smaller values of the operating-integral. Typically for miniature fuses the integral values are indicated at 10 times rated current.

Power dissipation and Power loss

The loss of power, which is converted by the fuse-link loaded with its rated current under specified conditions. Indicated document values can possibly differ remarkable from actual measured values, as different installation conditions are not considered. For miniature fuses, the power loss is given at the non-fusing current (e.g. 1,5times rated current).

Fuse-links described in this document were developed to take over safety relevant functions as a part of a machine or complete installation. A safety-relevant system usually contains signalling devices, sensors, evaluation units and concepts for safe disconnection. The guarantee and responsibility of correct overall function lies with the manufacturer of the installation or machine. SIBA GmbH & Co. KG and their sales offices (in the following "SIBA") are not able to guarantee all features of a complete installation or machine, which was not designed by SIBA.

Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

SIBA will not accept any liability for recommendations, which are given, or respectively implied, by the present description. Due to the description no guarantee, warranty or liability claims can be derived beyond the general SIBA delivery terms.